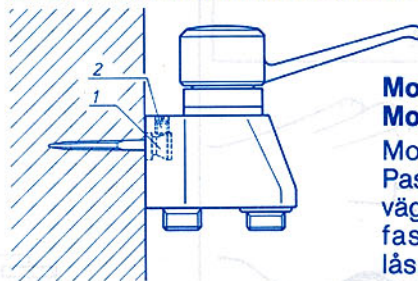
**Moratemp**DISK, KAR & DUSCH,
TVÄTT & BIDÉMONTERINGS- OCH
SERVICEINSTRUKTION**Mora Armatur AB**

Box 149, 792 01 Mora, Tel. 0250-118 20

A. MONTERINGSINSTRUKTION

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren rensas innan blandaren monteras.




När rören anslutes till blandaren bör stödhylsa användas enligt kopplingsfabrikantens anvisningar.

**Montering av Moratemp Kompakt**



Montera väggfäste (1). Passa in blandaren på väggfästet och skruva fast blandaren med låsskruv (2).

SERVICE — INSTRUKTION**B. Byte av ventilhylsa****Fel-Symtom**


Dropp ur pip eller vid huvmutter, när blandaren är stängd.

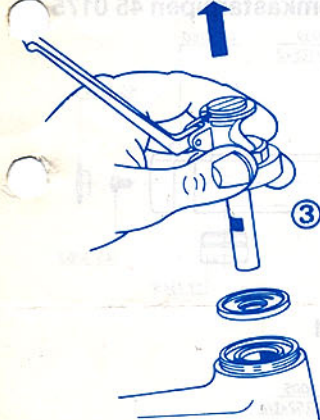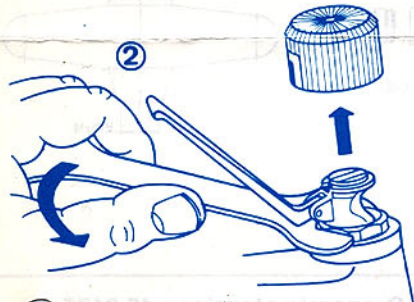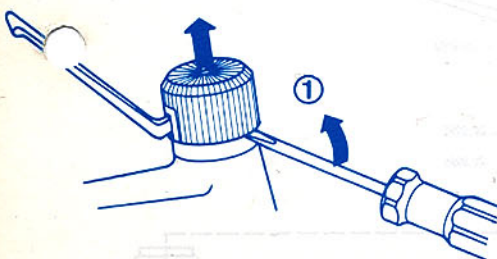

20 9098

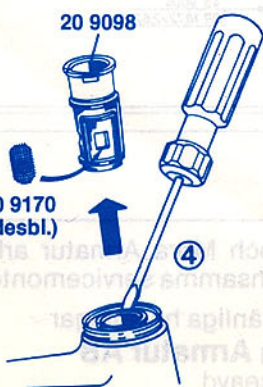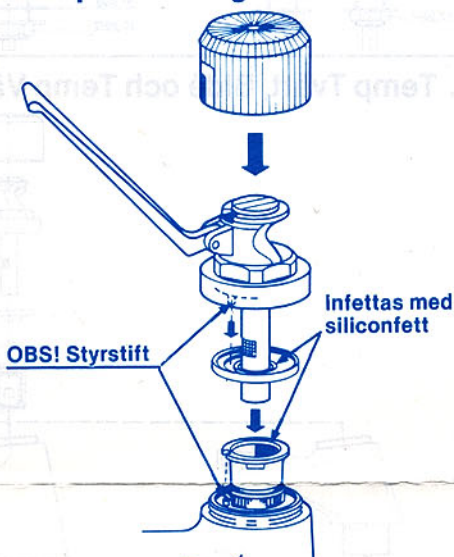Inloppsfilter 20 9170
(endast lågflödesbl.)**C. Hopmontering**Infettas med
siliconfett

OBS! Vid demontering av blandarens överdel rinner vatten ner i blandarhusets botten. När blandaren sedan börjar användas, sipprar detta vatten ut vid huvmuttern. Efter en kort tids användning försvinner detta "skenbara" läckage.

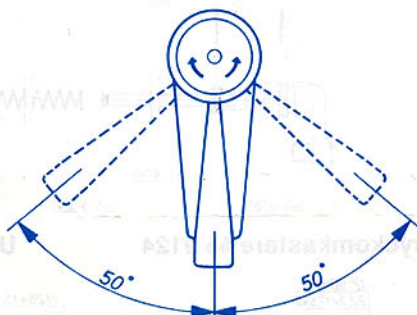D. Inställning av spakrörelse**E. Spakrörelsen går tungt**


Åtgärd: Demontera överdelen (se bild B). Rengör kolv och hetvattenspärr.

Infetta ventilhylsans inre tåtkammar, kolvens mantelyta samt hetvattenspärrs glidytor.

Montera tillbaka överdelen.

F. Blandaren ger för lite vatten

Orsak: Igensatt strålsamlare, för lågt vattentryck eller igensatta inloppsfilter 20 9170 (gäller endast lågflödesblandare. Se bild B).

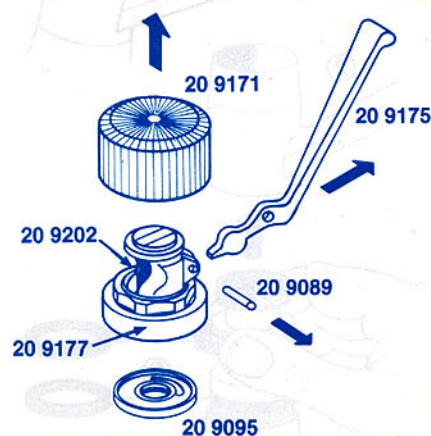G. Byte av kolv eller spak

20 9095


20 9083

20 9131 - 010 kolv

20 9108 - 007 kolv


+
13 1345Vid byte till 007-kolv
20 9108 måste även
strålsamlaren bytas
till 13 1345

Lågflödeskolvar

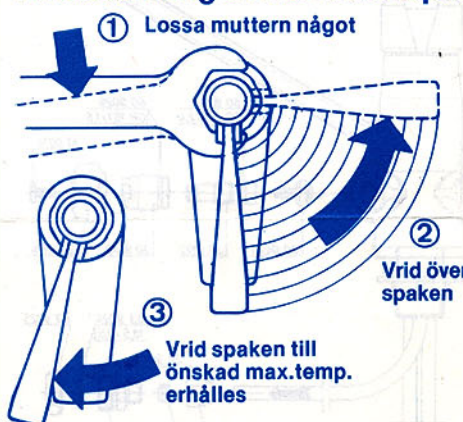
H. Inställning av hetvattenspärr

① Lossa muttern något

② Vrid över spaken

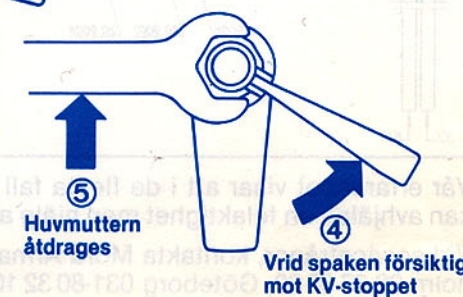
③ Vrid spaken till
önskad max.temp.
erhålles⑤ Huvmuttern
åtdrages④ Vrid spaken försiktigt
mot KV-stoppet

I. Utbyte av manschettpackningar

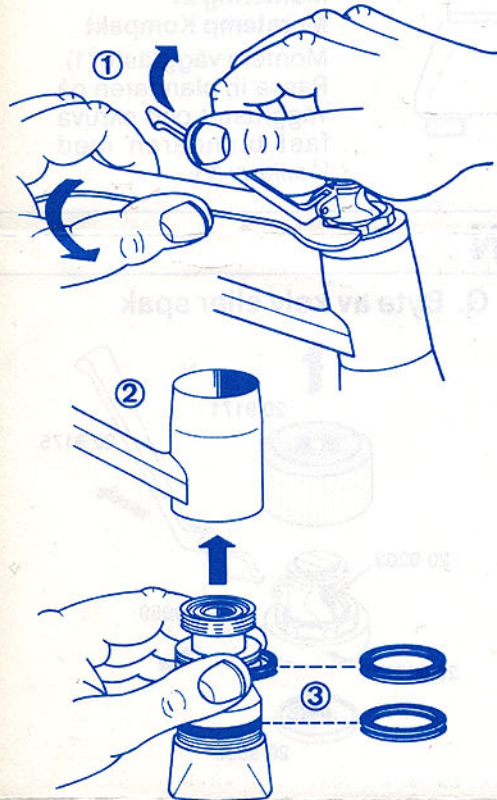


1. Dra spaken mot VV-stoppet och håll emot med spaken samtidigt som huvmuttern lossas. Skruva upp huvmuttern och dra ur överdelen. (se bild B).
2. Lyft av svängpipen.
3. Byt ut manschettpackningarna.


J. Diskmaskinsavstängning

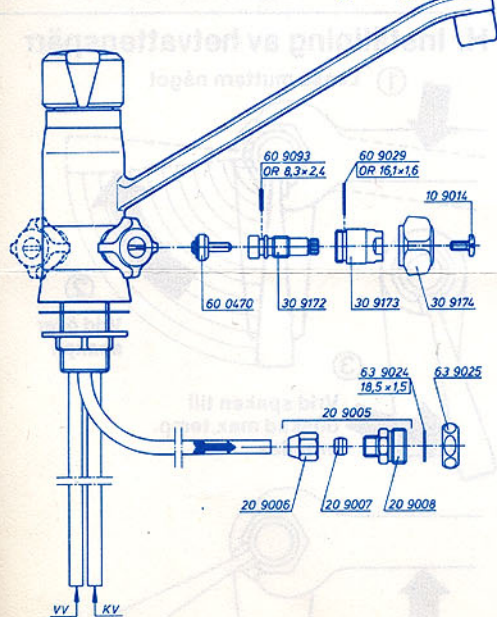


K. Temp Disk Bord 60 c/c, enhål och 160 c/c

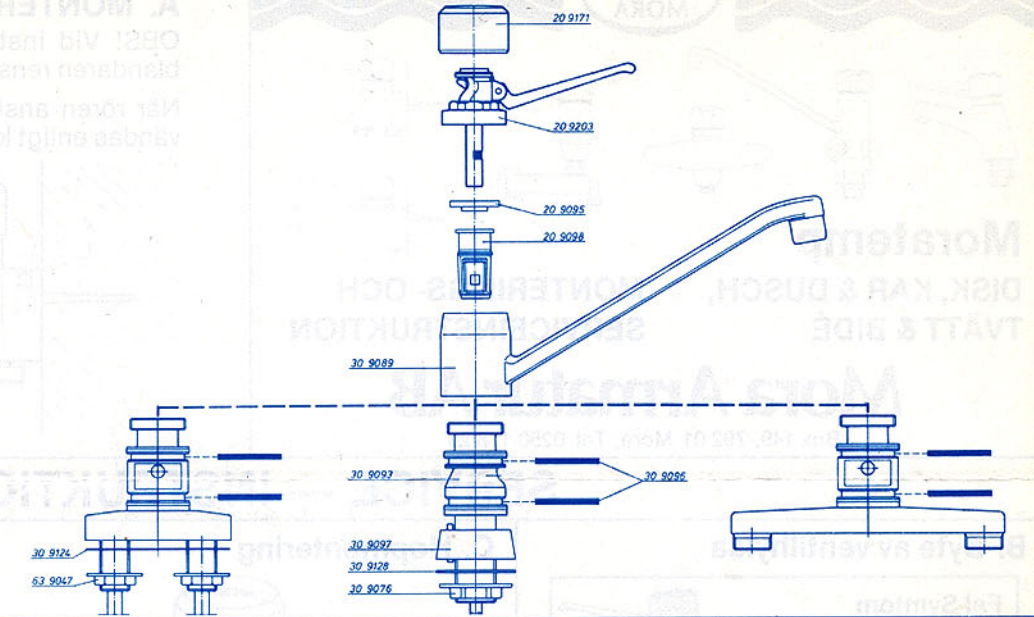

L. Temp Tvätt, Bidé och Temp Vegg K & D 160 c/c

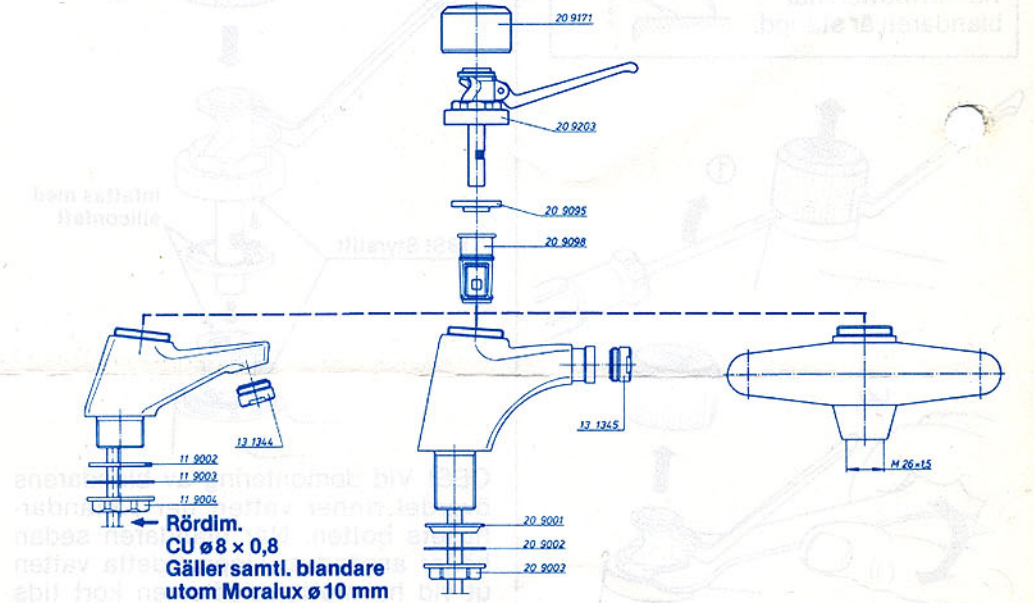

M. Drag- och Tryckomkastarpip

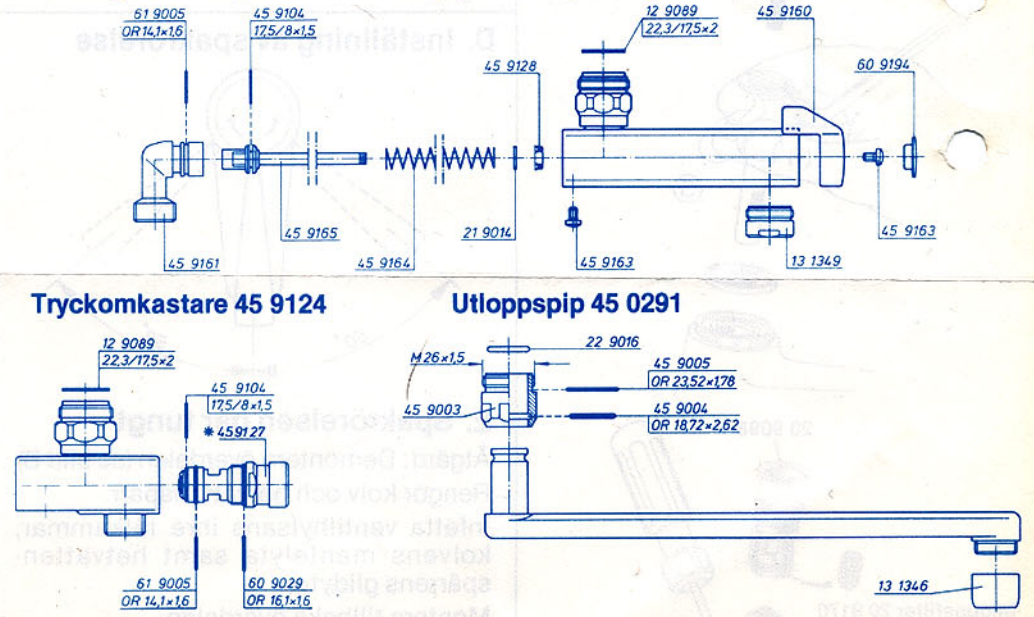

Vår erfarenhet visar att i de flesta fall är felen av sådan art, att kunden själv kan avhjälpa en felaktighet med hjälp av serviceinstruktion.

Vid servicefrågor, kontakta Mora Armatur AB 0250-118 20 eller IDO AB Stockholm 08-67 02 60, Göteborg 031-80 32 10, Malmö 040-720 65, Norrköping 011-16 96 96, Örebro 019-10 46 50, Umeå 090-441 40

IDO och Mora Armatur arbetar med gemensamma servicemontörer.

Med vänliga hälsningar
Mora Armatur AB
Serviceavd.